
Anschluss-, Endabschluss-, Verbindungs- und Reparatur-Set STTWBLS



Für Twin-Heizsystem STTW-B

Anschluss- und Endabschluss

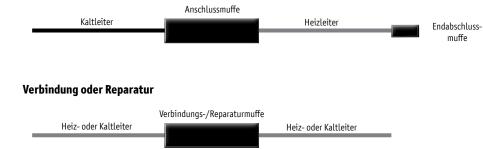

Die verschiedenen Darstellungen zeigen mögliche Anwendungsfälle, die mit diesem Set gelöst werden können.

Je nach Anforderungen vor Ort, sind die entsprechenden Heiz- und Anschlussleitungen sowie die Muffe(n) zu konfektionieren.

Hinweis: Es können je nach Anwendung Anschlussmaterialien übrig bleiben.

Verbindung oder Reparatur und Verlängerung mittels Einsetzen eines Kaltleiters

	Verbindungs-/Reparaturmuf	ffe Ve	erbindungs-/Reparaturmuff	re e
Heiz- oder Kaltleiter		Kaltleiter		Heiz- oder Kaltleiter

Nr.	Inhalt	Anschlussmaterial
1	4 Stück	Schrumpfschlauch 19/6 mit Innenkleber, schwarz, 180 mm
2	4 Stück	Schrumpfschlauch 4,8/1,6 mit Innenkleber, schwarz, 30 mm
3	6 Stück	Stoßverbinder 2,5 mm², blank
4	4 Stück	Spezialdichtband
5	1 Stück	Anschlussleitung Typ STTWL-25, Länge 0,5 m
		Endabschlussmaterial
6	2 Stück	Schrumpfschlauch 19/6 mit Innenkleber, schwarz, 90 mm
7	1 Stück	Schrumpfschlauch 8/2 mit Innenkleber, schwarz, 30 mm
8	1 Stück	Stoßverbinder 2,5 mm², blank
9	1 Stück	Spezialdichtband



Erforderliches Montagewerkzeug

Crimpzange mit Presseinsatz für unisolierte Stoßverbinder (Dorncrimp für Stoßverbinder 2,5 mm²)
Seitenschneider
Kabelmesser
Flachzange
Abisolierzange
Heißluftfön





1. Anschluss-, Verbindungs- oder Reparaturmuffe


1.1 Vorbereitung des Endes des einen Heiz- oder Kaltleiters


- Den äußeren Schutzmantel des Kabels 40 mm abisolieren.
- Folie vorsichtig abschneiden und die stromführenden Leiter und den Schutzleiter freilegen.
- Die stromführenden Leiter ca. 6 mm vorsichtig abisolieren.
- Je einen Stoßverbinder Nr. 3 über je einen stromführenden Leiter schieben und mit der Crimpzange auf einer Seite verpressen.



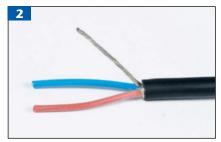

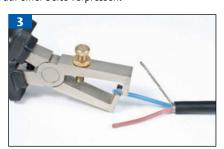


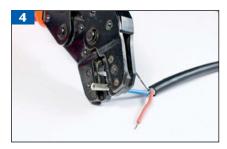


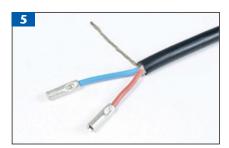


1.2 Vorbereitung des Endes des anderen Heiz- oder Kaltleiters

- Den äußeren Schutzmantel des Kabels 50 mm abisolieren.
- Folie vorsichtig abschneiden und die stromführenden Leiter und den Schutzleiter freilegen.
- Die stromführenden Leiter ca. 6 mm vorsichtig abisolieren.

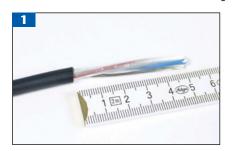


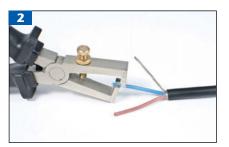

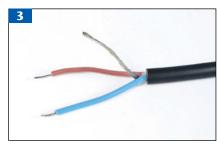


1.3 Verbindung herstellen

- Je einen Schrumpfschlauch Nr. 1 über je eine der Leitungen schieben (oder zwei Schrumpfschläuche hintereinander auf eine Leitung).
- Die beiden Schrumpfschläuche Nr. 2 über die beiden stromführenden Leiter schieben.
- Die Leiterenden der beiden stromführenden Leitungen nun entsprechend mittels den Stoßverbindern Nr. 3 miteinander verbinden und mit der Crimpzange verpressen.

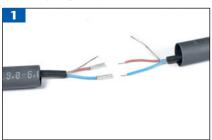





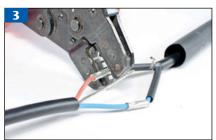

- Die beiden Schrumpfschläuche Nr. 2 nun komplett über die verpressten Stoßverbinder schieben und mittels Heißluftfön verschrumpfen.
- Jetzt die beiden Schutzleiterenden (blanke Kupferlitzen) mit Stoßverbinder Nr. 3 verpressen.
- Die verpressten Verbindungen mit einem Isolierband (halogenfrei, weichmacherfrei) fixieren.



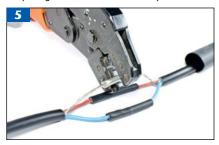

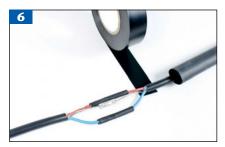

- Die beiden Spezialdichtbänder Nr. 4 jeweils so um die äußere Isolierung der Leitungen wickeln, dass diese später von dem Schrumpfschlauch Nr. 1 abgedeckt werden (die Schutzfolien der Spezialdichtbänder sind dabei zu entfernen).
- Einen Schrumpfschlauch Nr. 1 über die Verbindung und die Spezialdichtbänder schieben.
- Den Schrumpfschlauch mit dem Heißluftfön aufschrumpfen, bis an den Enden der heiße Innenkleber austritt und anschließend abkühlen lassen.
- Den zweiten Schrumpfschlauch Nr. 1 über die Verbindungsstelle schieben und ebenfalls aufschrumpfen.









2. Endabschluss

2.1 Heizleiter vorbereiten

- Den äußeren Schutzmantel des Heizleiters 30 mm abisolieren.
- Folie vorsichtig abschneiden und die stromführenden Leiter und den Schutzleiter freilegen.
- Die beiden stromführenden Leiter ca. 20 mm abisolieren und die beiden Leiterenden miteinander verdrillen.

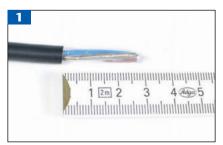



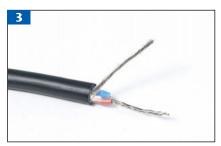


2.2 Endabschluss montieren

- Die verdrillten stromführenden Leiterenden auf ca. 10 mm kürzen.
- Mit der Crimpzange und dem Stoßverbinder Nr. 8 die verdrillten stromführenden Leiterenden doppelt verpressen.






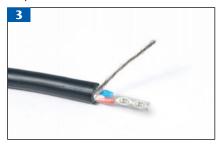

- Den Schrumpfschlauch Nr. 7 über das Kabelende schieben, so dass ca. 10 mm des Schrumpfschlauches überstehen und anschließend mit dem Heißluftfön aufschrumpfen.
- Den noch warmen Schrumpfschlauch mit der Flachzange am Ende zusammendrücken.



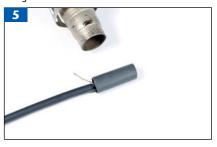



- Den Schutzleiter auf den erkalteten Schrumpfschlauch legen und mit Isolierband fixieren.
- Das Spezialdichtband Nr. 9 so um die äußere Isolierung der Leitungen wickeln, dass dieses später von dem Schrumpfschlauch Nr. 6 abgedeckt wird (die Schutzfolie des Spezialdichtbandes ist dabei zu entfernen).
- Ein Schrumpfschlauch Nr. 6 über den Endabschluss und das Spezialdichtband schieben, so dass ca. 10 mm des Schrumpfschlauches überstehen und mit dem Heißluftfön aufschrumpfen bis der Innenkleber austritt.
- Den noch warmen Schrumpfschlauch mit der Flachzange am Ende zusammendrücken.
- Den zweiten Schrumpfschlauch Nr. 6 über den Endabschluss schieben und mit dem Heißluftfön aufschrumpfen bis der Innenkleber austritt.
- Den noch warmen Schrumpfschlauch mit der Flachzange am Ende zusammendrücken.













Allgemeines

Nach der Montage ist der Heizleiterdurchgang, der Widerstand und der Isolationswiderstand zu überprüfen und zu dokumentieren. Die entsprechende Montage- und Bedienungsanleitung des Heizsystems ist zu beachten.

Hinweise

Die Produkte sind nicht für den Export in die USA, USA-Territorien und Kanada bestimmt. Im Weiteren dürfen die Produkte nicht in Kraft-, Luft-, Schienenund/oder Wasserfahrzeuge eingebaut werden.

Entsorgung



Entsorgung von Altgeräten in Deutschland: Geräte mit abgebildeter Kennzeichnung (durchgestrichene Mülltonne) gehören nicht in den Restmüll. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gewährleistet eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei uns.

Entsorgung von Altgeräten außerhalb Deutschlands: Die Entsorgung hat nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes zu erfolgen.



Halmburger GmbH Wasserburger Straße 8 84427 Sankt Wolfgang/Obb. Deutschland Telefon +49 (0)8085 18790 Telefax +49 (0)8085 187979 Überreicht durch:

